

## PU-TP / PU-TPR

## DESCRIPTION DU PRODUIT

- Mousse de polyuréthane spéciale pour tuiles pour application au pistolet.



## CARACTÉRISTIQUES

- Facile à utiliser.
- Disponible en gris et tuile rouge (RAL 8004).
- Séchage rapide, résistant à l'humidité et aux basses températures.
- Usage professionnel, mousse de polyuréthane haute qualité.
- Haut rendement, adhérence forte, longue durée.
- Permet une progression rapide du travail.
- Certificat du résistance au soulèvement des tuiles selon EN-14437:2007.
- Ne contient aucune substance classée comme CMR (cancérogène, mutagène ou reprotoxique).



## APPLICATIONS

- Il est utilisé dans la construction de toitures pour installation, fixation et réparation. Avec un pot de 750 ml vous pouvez couvrir environ de 7 à 10 m<sup>2</sup> de toiture.
- La couche adhésive de polyuréthane pour tuiles offre une isolation thermique supplémentaire.

## MATÉRIAUX DE BASE



**1. GAMME**

ITEM	CODE	DIMENSION	PHOTO	TYPE D'APPLICATION	COLOR	RÉSISTANCE AU FEU	DESCRIPTION	ICON
1	<b>PUTP750</b>	750 ml.					Mousse de polyuréthane spéciale pour tuiles pour application au pistolet.	12
2	<b>PUTPR750</b>	750 ml.			RAL 8004		Mousse de polyuréthane spéciale pour tuiles pour application au pistolet.	12


**2. ACCESSOIRES**

ITEM	CODE	PHOTO	TYPE D'APPLICATION	MATÉRIELS
1	<b>PUPI01</b>			Pistolet applicateur pour mousses de polyuréthane
2	<b>PUPI02</b>			Pistolet applicateur pour mousses de polyuréthane


**3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Caractéristique	Norme	Unité	Valeur
<b>Volume</b>	[--]	Mètre linéaire [m]	60 - 80 mètre linéaires (750 ml)
<b>Densité spécifique</b>	FEICA OCF TM 1019	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Température d'applications</b>	[--]	°C	min. +5 (surface), 20 – 25°C (pot)
<b>Formation de peau</b>	FEICA OCF TM 1014	Minutes (°C)	5 – 10 min
<b>Temps de découpe</b>	FEICA OCF TM 1005	Minutes (°C)	20 – 25 min
<b>Temps de séchage</b>	[--]	heures	1,5 – 5 heures, (selon la température et l'humidité)
<b>Température de service</b>	[--]	°C	De -40 à +90
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	FEICA OOCF TM 1004	%	max. ± 5
<b>Absorption d'eau</b>	DIN 53428	vol. %	max. 1
<b>Résistance à la compression</b>	FEICA OCF TM 1011	MPa	0,04 – 0,05
<b>Résistance à la traction</b>	FEICA OCF TM 1018	MPa	0,12 – 0,14
<b>L'allongement à la rupture</b>	FEICA OCF TM 1018	%	20 – 30
<b>Conductivité thermique</b>	DIN 52612	W / (m K)	0,036 a 20°C
<b>Degré d'inflammabilité</b>	EN 13502 - 1	[--]	E
<b>Température de stockage</b>	[--]	°C	De +5 à +25
<b>Temps de conservation</b>	[--]	Mois	18


## 4. APPLICATION DU PRODUIT

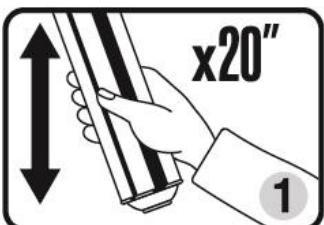


1. Les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile ou autres impuretés. Les surfaces sèches et poreuses doivent s'humidifier avec de l'eau. La température optimale de travail est comprise entre 20°C et 25°C. Si la température de la cartouche est plus basse, mettez-la dans de l'eau chaude (max. T=40°C) pendant environ 20 minutes. Agitez énergiquement la cartouche tête en bas (20 fois environ) avant son utilisation et placez-la dans le pistolet applicateur.

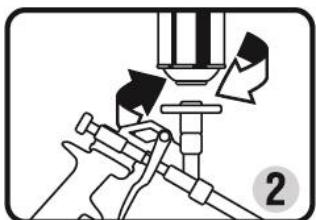

2. Appuyez sur la gâchette et laissez sortir la mousse (environ 2 secondes). Ainsi le tube extenseur se remplit de mousse. Le pistolet est, à présent, prêt à l'emploi. Durant l'application de la mousse, tenir le pistolet en maintenant le produit en position verticale. Le débit de mousse sortant peut être modifié en utilisant la gâchette et vous pouvez le contrôler à l'aide de la vis d'ajustement sur la partie postérieure du pistolet.

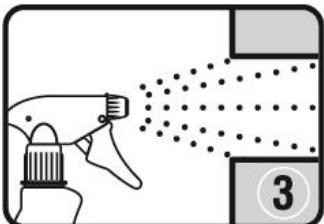

3. Humidifiez la mousse après la pose pour accélérer le temps de durcissement. Lorsque la cartouche utilisée doit être remplacée, agitez la nouvelle cartouche vigoureusement, dévissez la cartouche vide et remplacez-la immédiatement par la nouvelle. Le changement de cartouche doit se faire rapidement afin d'éviter que la mousse ne durcisse dans l'adaptateur. La mousse résiduelle séchée sur la pointe du bariillet ne peut être éliminée que de façon mécanique.

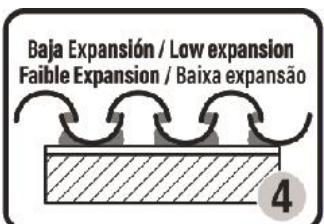

4. N'oubliez pas que la mousse peut s'étendre de 30% à 50%. Si vous opérez sur une cavité de plus de 5 cm, faites le remplissage par couches successives. Appliquez la deuxième couche seulement lorsque la première a séché. Après que la mousse a durci, découpez avec un accessoire aiguisé puis enduire, revêtir, peindre, etc.

5. Si vous n'utilisez pas toute la cartouche, nettoyez la valve avec le nettoyant PU-CL ou de l'acétone. La mousse durcie ne peut s'éliminer que de façon mécanique. La mousse sèche doit être à l'abri des rayons UV.